

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Arrêté du 16/07/2019


R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 Norme NF X 46-020 d'août 2017

Numéro de rapport	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING A
Propriétaire	EPAGE DU BASSIN DU LOING
Donneur d'ordre	EPAGE DU BASSIN DU LOING
Adresse de l'immeuble	106 rue André Coquillet 45200 MONTARGIS
Bâtiment ou installation	Bâtiment 10
Date de la commande	09/07/2025
La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage	26/08/2025
Date d'émission du rapport de repérage	05/09/2025
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	Plan

Signataire du rapport

Signature et Visa

Opérateur de repérage :

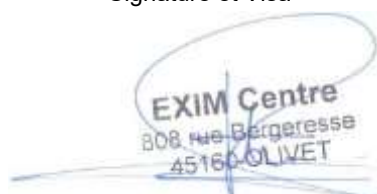

CHER Julien
EX'IM CENTRE
Le 05/09/2025

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

Référence (Sondage)	Matériaux ou produits	N° du local	Localisation	Etage	Référence (ZPSO)
S037	Colle plinthe - Colle plinthe	9	Cage d'escalier n°1	RDC	
S045	Colle plinthe	12	Sanitaires	RDC	
S044	Colle faïence				
S070	Conduit vertical	20	Chaufferie	SS	Z011
S068	Conduit horizontal n°1				Z011
S079	Dalle de sol	23	Pièce n°10	1er	
S081	Ragréage				
S080	Colle sol				
S097	Plaque cheminee	27	Pièce n°12	1er	Z021
S127	Feutrine - Feutrine	35	Pièce n°19	1er	
S132	Conduit vertical	36	Cage d'escalier n°3	1er	Z011

Amiante

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS.....	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	3
OBJET DE LA MISSION :	3
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	3
IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT CONCERNE :	3
IDENTIFICATION DU BIEN CONCERNE :	3
PROGRAMME DE TRAVAUX	3
CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE	3
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	3
PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES	4
PROGRAMME DE REPERAGE	5
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	5
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	5
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	5
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020.....	5
CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES	5
Liste des zones présentant des similitudes d'ouvrages.....	5
RESULTATS DU REPERAGE.....	12
RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE :	12
Liste des matériaux et produits repérés	13
COMMENTAIRE SUR LA MISSION.....	17
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE	18
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION.....	19
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS.....	57
PLANCHE DE REPERAGE USUEL	57
PLANCHE DE REPERAGE USUEL	58
PLANCHE DE REPERAGE USUEL	59
PLANCHE DE REPERAGE USUEL	60
ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSE.....	61
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE	74
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....	75

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	EPAGE DU BASSIN DU LOING
Demeurant :	25 Rue Jean Jaurès 45200 MONTARGIS
Représenté par :	
Commanditaire du repérage :	EPAGE DU BASSIN DU LOING
Opérateur ayant réalisé le repérage :	M. CHER Julien
Nom et adresse de l'entreprise :	EX'IM CENTRE 808, rue de la Bergeresse 45160 OLIVET
N° de Siret :	44810132900044
RCP-compagnie-n° de police :	AXA -10583929904

1.3 Identification complète du bâtiment concerné :

Dénomination :	
Adresse complète :	106 rue André Coquillet 45200 MONTARGIS
Référence Cadastre :	NC

1.4 Identification du bien concerné :

Date du PC ou date de construction :	Permis de Construire : Non communiqué	Construction : Non communiquée
Type et Fonction principale du bien :	Bâtiment 10	Tertiaire
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bien concerné :	Aucun	

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Intitulé
Réfection complète

3 Cadre de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Parties d'immeuble concernées

Parties d'immeuble visitées	Etage	Travaux
Circulation n°1	RDC	Concernée
Pièce n°1	RDC	Concernée
Pièce n°2	RDC	Concernée
Pièce n°3	RDC	Concernée
Pièce n°4	RDC	Concernée
Circulation n°2	RDC	Concernée
Pièce n°5	RDC	Concernée
Entrée	RDC	Concernée
Cage d'escalier n°1	RDC	Concernée
Pièce n°6	RDC	Concernée
Pièce n°7	RDC	Concernée
Sanitaires	RDC	Concernée
Pièce n°8	RDC	Concernée
Dégagement n°1	RDC	Concernée
Remise	RDC	Concernée
Cage d'escalier n°2	RDC	Concernée
Pièce n°9	RDC	Concernée
Circulation n°3	SS	Concernée
Cave	SS	Concernée
Chaudière	SS	Concernée
Vide sanitaire	SS	Concernée
Circulation n°4	1er	Concernée
Pièce n°10	1er	Concernée
Dégagement n°2	1er	Concernée
Pièce n°11	1er	Concernée
Dégagement n°3	1er	Concernée
Pièce n°12	1er	Concernée
Pièce n°13	1er	Concernée
Pièce n°14	1er	Concernée
Pièce n°15	1er	Concernée
Dégagement n°4	1er	Concernée
Pièce n°16	1er	Concernée
Pièce n°17	1er	Concernée
Pièce n°18	1er	Concernée
Pièce n°19	1er	Concernée
Cage d'escalier n°3	1er	Concernée
Grenier	2ème	Concernée

Amiante

Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
2 - Parois verticales extérieures et Façades			
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	M	
3 - Parois verticales intérieures			
Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P	
	Bandes calicot	M	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M	
4 - Plafonds et faux plafonds			
Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
Faux plafonds	Panneaux et plaques	P	
5 - Planchers et planchers techniques			
Revêtements de sols	Dalles de sol	P	
	Colles bitumineuses	M	
	Colles non bitumineuses	M	
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M	
6 - Conduits et accessoires intérieurs			
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	M	
	Conduits en fibres-ciment, manchons	P	

3.2 Rapports précédemment réalisés

Néant

4 Conditions de réalisation du repérage

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Néant

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

4.3 Conditions d'inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies

Néant

4.4 Liste des Zones présentant des Similitudes d'Ouvrages

Dans le cadre de la mission de repérage, l'opérateur de repérage a défini les Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages suivantes :

Z001 : Enduit mur Enduit mur (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Pièce n°1	Enduit mur	Enduit mur	S005
Pièce n°2	Enduit mur	Enduit mur	S008
Pièce n°3	Enduit mur	Enduit mur	S011
Pièce n°4	Enduit mur	Enduit mur	S014
Pièce n°8	Enduit mur	Enduit mur	S047
Dégagement n°1	Enduit mur	Enduit mur	S053
Remise	Enduit mur	Enduit mur	S057
Cage d'escalier n°2	Enduit mur	Enduit mur	S061
Pièce n°9	Enduit mur	Enduit mur	S050

Z002 : Faux Plafond (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Pièce n°1	Faux Plafond		S007
Pièce n°2	Faux Plafond		S010
Pièce n°3	Faux Plafond		S013
Pièce n°4	Faux Plafond		S016
Pièce n°6	Faux Plafond		S031
Pièce n°8	Faux Plafond		S049

Z003 : Enduit plafond Enduit Plafond (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Pièce n°1	Enduit plafond	Enduit Plafond	S006
Pièce n°2	Enduit plafond	Enduit Plafond	S009
Pièce n°3	Enduit plafond	Enduit Plafond	S012
Pièce n°4	Enduit plafond	Enduit Plafond	S015
Pièce n°8	Enduit plafond	Enduit Plafond	S048
Dégagement n°1	Enduit plafond	Enduit Plafond	S054
Remise	Enduit plafond	Enduit Plafond	S058
Pièce n°9	Enduit plafond	Enduit Plafond	S051

Z004 : Colle sol (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Circulation n°2	Colle sol		S019
Pièce n°5	Colle sol		S020

Z005 : Enduit plafond Enduit Plafond (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Pièce n°5	Enduit plafond	Enduit Plafond	S023
Entrée	Enduit plafond	Enduit Plafond	S025
Pièce n°6	Enduit plafond	Enduit Plafond	S028
Pièce n°7	Enduit plafond	Enduit Plafond	S039
Sanitaires	Enduit plafond	Enduit Plafond	S042

Z006 : Enduit mur Enduit mur (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Pièce n°5	Enduit mur	Enduit mur	S021
Entrée	Enduit mur	Enduit mur	S024
Cage d'escalier n°1	Enduit mur	Enduit mur	S034
Pièce n°6	Enduit mur	Enduit mur	S027
Pièce n°7	Enduit mur	Enduit mur	S038
Sanitaires	Enduit mur	Enduit mur	S041

Z007 : Colle plinthe Colle plinthe (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Entrée	Colle plinthe n°1	Colle plinthe	S033
Pièce n°6	Colle plinthe	Colle plinthe	S030

Z008 : Colle carrelage Colle carrelage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Entrée	Colle carrelage	Colle carrelage	S026
Cage d'escalier n°1	Colle carrelage	Colle carrelage	S035

Z009 : Colle carrelage Colle carrelage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Circulation n°1	Colle carrelage	Colle carrelage	S004
Dégagement n°1	Colle carrelage	Colle carrelage	S055
Remise	Colle carrelage	Colle carrelage	S059

Z010 : Colle plinthe Colle plinthe (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Circulation n°1	Colle plinthe	Colle plinthe	S003
Dégagement n°1	Colle plinthe	Colle plinthe	S056

Z011 : Conduit horizontal Conduit horizontal n°1 (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Chaufferie	Conduit vertical	Conduit vertical	S070
	Conduit horizontal n°1	Conduit horizontal n°1	S068
Cage d'escalier n°3	Conduit vertical	Conduit vertical	S132

Z012 : Colle carrelage Colle carrelage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Circulation n°4	Colle carrelage	Colle carrelage	S074
Dégagement n°4	Colle carrelage	Colle carrelage	S110
Cage d'escalier n°3	Colle carrelage	Colle carrelage	S130

Z013 : Colle plinthe Colle plinthe (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Circulation n°4	Colle plinthe	Colle plinthe	S073
Dégagement n°4	Colle plinthe	Colle plinthe	S111
Cage d'escalier n°3	Colle plinthe	Colle plinthe	S131

Z014 : Faux Plafond (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Circulation n°4	Faux Plafond		S075
Dégagement n°2	Faux Plafond		S084
Pièce n°11	Faux Plafond		S088
Dégagement n°4	Faux Plafond		S109
Pièce n°16	Faux Plafond		S116
Pièce n°17	Faux Plafond		S118
Pièce n°18	Faux Plafond		S121
Pièce n°19	Faux Plafond		S124

Z015 : Enduit plafond Enduit Plafond (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Cage d'escalier n°1	Enduit plafond	Enduit Plafond	S134
Circulation n°4	Enduit plafond	Enduit Plafond	S072
Pièce n°10	Enduit plafond	Enduit Plafond	S077
Dégagement n°2	Enduit plafond	Enduit Plafond	S083
Pièce n°11	Enduit plafond	Enduit Plafond	S087
Dégagement n°4	Enduit plafond	Enduit Plafond	S113
Pièce n°16	Enduit plafond	Enduit Plafond	S115
Pièce n°17	Enduit plafond	Enduit Plafond	S120
Pièce n°18	Enduit plafond	Enduit Plafond	S123
Pièce n°19	Enduit plafond	Enduit Plafond	S126
Cage d'escalier n°3	Enduit plafond	Enduit Plafond	S129

Z016 : Enduit mur Enduit mur (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Circulation n°4	Enduit mur	Enduit mur	S071
Pièce n°10	Enduit mur	Enduit mur	S076
Dégagement n°2	Enduit mur	Enduit mur	S082
Pièce n°11	Enduit mur	Enduit mur	S086
Dégagement n°4	Enduit mur	Enduit mur	S112
Pièce n°16	Enduit mur	Enduit mur	S114
Pièce n°17	Enduit mur	Enduit mur	S119
Pièce n°18	Enduit mur	Enduit mur	S122
Pièce n°19	Enduit mur	Enduit mur	S125
Cage d'escalier n°3	Enduit mur	Enduit mur	S128

Z017 : Ragrée Ragrée (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Dégagement n°2	Ragrée	Ragrée	S085
Pièce n°11	Ragrée	Ragrée	S089
Pièce n°16	Ragrée	Ragrée	S117

Z018 : Enduit plafond Enduit Plafond (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Dégagement n°3	Enduit plafond	Enduit Plafond	S091
Pièce n°12	Enduit plafond	Enduit Plafond	S095
Pièce n°13	Enduit plafond	Enduit Plafond	S099
Pièce n°14	Enduit plafond	Enduit Plafond	S102
Pièce n°15	Enduit plafond	Enduit Plafond	S107

Z019 : Enduit mur Enduit mur (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Dégagement n°3	Enduit mur	Enduit mur	S090
Pièce n°12	Enduit mur	Enduit mur	S094
Pièce n°13	Enduit mur	Enduit mur	S098
Pièce n°14	Enduit mur	Enduit mur	S101
Pièce n°15	Enduit mur	Enduit mur	S106

Z020 : Faux Plafond (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Dégagement n°3	Faux Plafond		S092
Pièce n°12	Faux Plafond		S096
Pièce n°13	Faux Plafond		S100
Pièce n°14	Faux Plafond		S103

Z021 : Plaque cheminee Plaque cheminee (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Pièce n°12	Plaque cheminee	Plaque cheminee	S097

Z022 : Isolation (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Cage d'escalier n°3	Isolation		S133
Grenier	Isolation		S135

5 Résultats du repérage
5.1 Résultats de l'Analyse Documentaire :

Titre	Référence
Programme de travaux	Plan

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
Circulation n°1	RDC	Sol		Carrelage		Non	
		Plafond	Enduit plafond	Enduit Plafond	Résultat d'analyse	Non	
		Murs	Enduit mur	Enduit mur	Résultat d'analyse	Non	
		Plinthes	Colle plinthe	Colle plinthe	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Colle carrelage	Colle carrelage	Résultat d'analyse	Non	
Pièce n°1	RDC	Sol		Parquet		Non	
		Plafond	Faux Plafond		Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Enduit plafond	Enduit Plafond	Résultat d'analyse	Non	
		Murs	Enduit mur	Enduit mur	Résultat d'analyse	Non	
Pièce n°2	RDC	Sol		Parquet		Non	
		Murs	Enduit mur	Enduit mur	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Enduit plafond	Enduit Plafond	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Faux Plafond		Résultat d'analyse	Non	
Pièce n°3	RDC	Sol		Parquet		Non	
		Murs	Enduit mur	Enduit mur	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Enduit plafond	Enduit Plafond	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Faux Plafond		Résultat d'analyse	Non	
Pièce n°4	RDC	Sol		Parquet		Non	
		Murs	Enduit mur	Enduit mur	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Enduit plafond	Enduit Plafond	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Faux Plafond		Résultat d'analyse	Non	
Circulation n°2	RDC	Sol		Moquette		Non	
		Plafond	Enduit plafond	Enduit Plafond	Résultat d'analyse	Non	
		Murs	Enduit mur	Enduit mur	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Colle sol		Résultat d'analyse	Non	
Pièce n°5	RDC	Sol		Moquette		Non	
		Sol	Colle sol		Résultat d'analyse	Non	
		Placo	Joint placo	Joint placo	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Enduit plafond	Enduit Plafond	Résultat d'analyse	Non	
		Murs	Enduit mur	Enduit mur	Résultat d'analyse	Non	
Entrée	RDC	Sol		Carrelage		Non	
		Murs	Enduit mur	Enduit mur	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Enduit plafond	Enduit Plafond	Résultat d'analyse	Non	
		Plinthes	Colle plinthe n°1	Colle plinthe	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Colle carrelage	Colle carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Faux Plafond		Résultat d'analyse	Non	

Cage d'escalier n°1	RDC	Sol		Carrelage		Non	
		Murs	Enduit mur	Enduit mur	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Colle carrelage	Colle carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Enduit plafond	Enduit Plafond	Résultat d'analyse	Non	
		Faïence	Colle faïence	Colle faïence	Résultat d'analyse	Non	
		Plinthes	Colle plinthe	Colle plinthe - Colle plinthe	Résultat d'analyse	Oui	20 ml / Quantité estimée. Non utilisable pour la réalisation de devis de désamiantage.
Pièce n°6	RDC	Sol		Lino		Non	
		Murs	Enduit mur	Enduit mur	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Enduit plafond	Enduit Plafond	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Faux Plafond		Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Colle carrelage	Colle carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		Plinthes	Colle plinthe	Colle plinthe	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Ragréage	Ragréage	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Colle sol		Résultat d'analyse	Non	
Pièce n°7	RDC	Sol		Parquet		Non	
		Murs	Enduit mur	Enduit mur	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Enduit plafond	Enduit Plafond	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Faux Plafond		Résultat d'analyse	Non	
Sanitaires	RDC	Sol		Carrelage		Non	
		Murs	Enduit mur	Enduit mur	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Enduit plafond	Enduit Plafond	Résultat d'analyse	Non	
		Plinthes	Colle plinthe	Colle plinthe	Résultat d'analyse	Oui	20 ml / Quantité estimée. Non utilisable pour la réalisation de devis de désamiantage.
		Faïence	Colle faïence	Colle faïence	Résultat d'analyse	Oui	30 m² / Quantité estimée. Non utilisable pour la réalisation de devis de désamiantage.
		Sol	Colle carrelage	Colle carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		Fenêtre	Mastic vitrier		Résultat d'analyse	Non	
Pièce n°8	RDC	Sol		Parquet		Non	
		Murs	Enduit mur	Enduit mur	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Enduit plafond	Enduit Plafond	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Faux Plafond		Résultat d'analyse	Non	
Dégagement n°1	RDC	Murs	Enduit mur	Enduit mur	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Enduit plafond	Enduit Plafond	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Colle carrelage	Colle carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		Plinthes	Colle plinthe	Colle plinthe	Résultat d'analyse	Non	

Remise	RDC	Sol		Carrelage		Non	
		Murs	Enduit mur	Enduit mur	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Enduit plafond	Enduit Plafond	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Colle carrelage	Colle carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		Fenêtre	Mastic vitrier		Résultat d'analyse	Non	
		Faïence	Colle faïence	Colle faïence	Résultat d'analyse	Non	
Cage d'escalier n°2	RDC	Sol		Lino		Non	
		Murs	Enduit mur	Enduit mur	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Enduit plafond	Enduit Plafond	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Colle sol		Résultat d'analyse	Non	
Pièce n°9	RDC	Murs	Enduit mur	Enduit mur	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Enduit plafond	Enduit Plafond	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Faux Plafond		Résultat d'analyse	Non	
Circulation n°3	SS	Sol		Béton		Non	
		Murs	Enduit mur	Enduit mur	Résultat d'analyse	Non	
Cave	SS	Sol		Brut		Non	
Chaufferie	SS	Sol		Béton		Non	
		Plafond	Conduit vertical	Conduit vertical	Résultat d'analyse	Oui	0,5 ml / Quantité estimée. Non utilisable pour la réalisation de devis de désamiantage.
		Plafond	Conduit horizontal n°1	Conduit horizontal n°1	Résultat d'analyse	Oui	1 ml / Quantité estimée. Non utilisable pour la réalisation de devis de désamiantage.
		Fenêtre	Mastic vitrier		Résultat d'analyse	Non	
Vide sanitaire	SS	Sol		Brut		Non	
		Toutes zones	Calorifugeage		Résultat d'analyse	Non	
Circulation n°4	1er	Sol		Lino		Non	
		Sol		Carrelage		Non	
		Plafond	Faux Plafond		Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Enduit plafond	Enduit Plafond	Résultat d'analyse	Non	
		Murs	Enduit mur	Enduit mur	Résultat d'analyse	Non	
		Plinthes	Colle plinthe	Colle plinthe	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Colle carrelage	Colle carrelage	Résultat d'analyse	Non	

Pièce n°10	1er	Sol	Dalles de sol	Dalle de sol	Résultat d'analyse	Oui	30 m² / Quantité estimée. Non utilisable pour la réalisation de devis de désamiantage.
		Murs	Enduit mur	Enduit mur	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Enduit plafond	Enduit Plafond	Résultat d'analyse	Non	
		Sol		Lino		Non	
		Sol	Ragréage	Ragréage	Résultat d'analyse	Oui	30 m² / Quantité estimée. Non utilisable pour la réalisation de devis de désamiantage.
		Plafond	Faux Plafond		Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Colle sol	Colle sol	Résultat d'analyse	Oui	30 m² / Quantité estimée. Non utilisable pour la réalisation de devis de désamiantage.
Dégagement n°2	1er	Sol		Lino		Non	
		Murs	Enduit mur	Enduit mur	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Enduit plafond	Enduit Plafond	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Faux Plafond		Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Ragréage	Ragréage	Résultat d'analyse	Non	
Pièce n°11	1er	Sol		Lino		Non	
		Murs	Enduit mur	Enduit mur	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Enduit plafond	Enduit Plafond	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Faux Plafond		Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Ragréage	Ragréage	Résultat d'analyse	Non	
Dégagement n°3	1er	Plafond	Faux Plafond		Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Enduit plafond	Enduit Plafond	Résultat d'analyse	Non	
		Murs	Enduit mur	Enduit mur	Résultat d'analyse	Non	
		Fenêtre	Mastic vitrier		Résultat d'analyse	Non	
Pièce n°12	1er	Murs	Enduit mur	Enduit mur	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Enduit plafond	Enduit Plafond	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Faux Plafond		Résultat d'analyse	Non	
		Mur D	Plaque cheminee	Plaque cheminee	Résultat d'analyse	Oui	1 m² / Quantité estimée. Non utilisable pour la réalisation de devis de désamiantage.
Pièce n°13	1er	Murs	Enduit mur	Enduit mur	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Enduit plafond	Enduit Plafond	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Faux Plafond		Résultat d'analyse	Non	

Pièce n°14	1er	Murs	Enduit mur	Enduit mur	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Enduit plafond	Enduit Plafond	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Faux Plafond		Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Colle carrelage	Colle carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		Faïence	Colle faïence	Colle faïence	Résultat d'analyse	Non	
Pièce n°15	1er	Murs	Enduit mur	Enduit mur	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Enduit plafond	Enduit Plafond	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Faux Plafond		Résultat d'analyse	Non	
Dégagement n°4	1er	Plafond	Faux Plafond		Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Colle carrelage	Colle carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		Plinthes	Colle plinthe	Colle plinthe	Résultat d'analyse	Non	
		Murs	Enduit mur	Enduit mur	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Enduit plafond	Enduit Plafond	Résultat d'analyse	Non	
Pièce n°16	1er	Murs	Enduit mur	Enduit mur	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Enduit plafond	Enduit Plafond	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Faux Plafond		Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Ragréage	Ragréage	Résultat d'analyse	Non	
Pièce n°17	1er	Plafond	Faux Plafond		Résultat d'analyse	Non	
		Murs	Enduit mur	Enduit mur	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Enduit plafond	Enduit Plafond	Résultat d'analyse	Non	
Pièce n°18	1er	Plafond	Faux Plafond		Résultat d'analyse	Non	
		Murs	Enduit mur	Enduit mur	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Enduit plafond	Enduit Plafond	Résultat d'analyse	Non	
Pièce n°19	1er	Plafond	Faux Plafond		Résultat d'analyse	Non	
		Murs	Enduit mur	Enduit mur	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Enduit plafond	Enduit Plafond	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Feutrine	Feutrine - Feutrine	Résultat d'analyse	Oui	15 m² / Quantité estimée. Non utilisable pour la réalisation de devis de désamiantage.
Cage d'escalier n°3	1er	Murs	Enduit mur	Enduit mur	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Enduit plafond	Enduit Plafond	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Colle carrelage	Colle carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		Plinthes	Colle plinthe	Colle plinthe	Résultat d'analyse	Non	
		Mur C	Conduit vertical	Conduit vertical	Résultat d'analyse	Oui	3 ml / Quantité estimée. Non utilisable pour la réalisation de devis de désamiantage.
		Plafond	Isolation		Résultat d'analyse	Non	
Grenier	2ème	Plafond	Isolation		Résultat d'analyse	Non	

5.3 Commentaire sur la mission

Néant

Amiante

5.4 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

PRELEVEMENT : P001

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	RDC - Circulation n°1 Enduit mur - Murs
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	Enduit mur

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit mur		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau (orange) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	RDC - Circulation n°1 Enduit plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	Enduit Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit Plafond		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	RDC - Circulation n°1 Colle plinthe - Plinthes
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	Colle plinthe

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle plinthe		0 cm

Amiante

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	RDC - Circulation n°1 Colle carrelage - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	Colle carrelage

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle carrelage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau (poudreux) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	RDC - Pièce n°1 Enduit mur - Murs
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	Enduit mur

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit mur		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	RDC - Pièce n°1 Enduit plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	Enduit Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit Plafond		0 cm

Amiante

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	RDC - Pièce n°1 Faux Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	RDC - Circulation n°2 Enduit mur - Murs
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	Enduit mur

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit mur		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	RDC - Circulation n°2 Enduit plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	Enduit Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit Plafond		0 cm

Amiante

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	RDC - Circulation n°2 Colle sol - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau de type colle (jaune) (fibreux)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	RDC - Pièce n°5 Enduit mur - Murs
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	Enduit mur

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit mur		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	RDC - Pièce n°5 Joint placo - Placo
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	Joint placo

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Joint placo		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	RDC - Pièce n°5 Enduit plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	Enduit Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit Plafond		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	RDC - Entrée Colle carrelage - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	Colle carrelage

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle carrelage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau (poudreux) (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	RDC - Pièce n°6 Colle carrelage - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	Colle carrelage

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle carrelage		0 cm

Amiante

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau (poudreux) (orange)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	RDC - Pièce n°6 Colle plinthe - Plinthes
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	Colle plinthe

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle plinthe		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	RDC - Entrée Faux Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	RDC - Cage d'escalier n°1 Colle faïence - Faïence
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	Colle faïence

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle faïence		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau (gris) (pulvérulent) ; matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	RDC - Cage d'escalier n°1 Colle plinthe - Plinthes
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	Colle plinthe - Colle plinthe

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle plinthe		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P020

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	RDC - Pièce n°7 Faux Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	RDC - Sanitaires Mastic vitrier - Fenêtre
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau (noir) (pulvérulent) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	RDC - Sanitaires Colle faïence - Faïence
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	Colle faïence

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle faïence		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P023

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	RDC - Sanitaires Colle plinthe - Plinthes
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	Colle plinthe

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle plinthe		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P024

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	RDC - Sanitaires Colle carrelage - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	Colle carrelage

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle carrelage		0 cm

Amiante

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau (poudreux) (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	RDC - Pièce n°9 Faux Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P026

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	RDC - Remise Mastic vitrier - Fenêtre
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P027

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	RDC - Cage d'escalier n°2 Enduit plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	Enduit Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit Plafond		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P028
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	RDC - Cage d'escalier n°2 Colle sol - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau de type colle (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P029

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation		
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	RDC - Pièce n°6 Colle sol - Sol		
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau		
CHER Julien	26/08/2025			
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support	Taille	
			0 cm	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau de type colle (transparent) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau de type colle (beige) ; matériau (cémenteux) (gris) ; matériau (noir) (pulvérulent)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P030

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	RDC - Pièce n°6 Ragréage - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	Ragréage

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Ragréage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (vert) ; matériau de type colle (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	SS - Circulation n°3 Enduit mur - Murs
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	Enduit mur

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit mur		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	SS - Vide sanitaire Calorifugeage - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau fibreux de type isolant (orange)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P033

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	SS - Chaufferie Conduit horizontal n°1 - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	Conduit horizontal n°1

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P034

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	SS - Chaufferie Mastic vitrier - Fenêtre
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
		0 cm

Amiante

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P035
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	1er - Circulation n°4 Enduit mur - Murs
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	Enduit mur

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit mur		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P036

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	1er - Circulation n°4 Enduit plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	Enduit Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit Plafond		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P037

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	1er - Circulation n°4 Colle plinthe - Plinthes
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	Colle plinthe

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle plinthe		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P038
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	1er - Circulation n°4 Colle carrelage - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	Colle carrelage

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle carrelage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (fibreuse) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P039

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	1er - Circulation n°4 Faux Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P040

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	1er - Pièce n°10 Faux Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P041
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	1er - Pièce n°10 Dalles de sol - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	Dalle de sol

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


Objet	Support	Taille
Dalle de sol		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (rouge) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P042

Emplacement

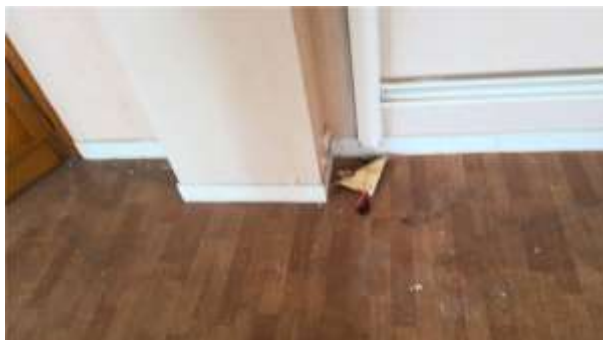

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	1er - Pièce n°10 Colle sol - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	Colle sol

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (rouge) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P043

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	1er - Pièce n°10 Ragréage - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	Ragréage

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Ragréage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P044

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	1er - Dégagement n°2 Ragréage - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	Ragréage

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Ragréage		0 cm

Amiante

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (rose) ; matériau (noir) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P045
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	1er - Dégagement n°3 Enduit mur - Murs
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	Enduit mur

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit mur		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau (gris) + (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P046

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	1er - Dégagement n°3 Enduit plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	Enduit Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


Objet	Support	Taille
Enduit Plafond		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P047

Emplacement

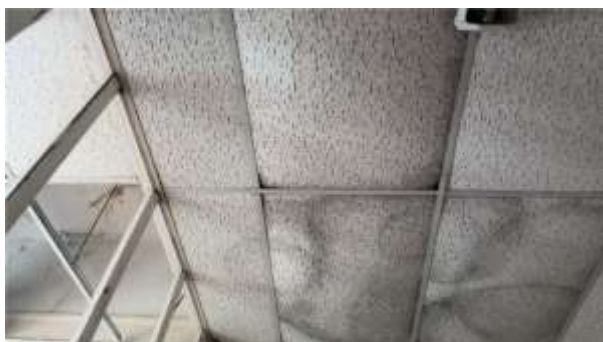

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	1er - Dégagement n°3 Faux Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
		0 cm

Amiante

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P048
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	1er - Dégagement n°3 Mastic vitrier - Fenêtre
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (vert) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P049

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	1er - Pièce n°12 Plaque cheminee - Mur D
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	Plaque cheminee

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de type plaque (fibreuse) (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P050

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	1er - Pièce n°14 Colle carrelage - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	Colle carrelage

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle carrelage		0 cm

Amiante

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P051
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	1er - Pièce n°14 Colle faïence - Faïence
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	Colle faïence

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle faïence		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau semi-dur (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P052

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	1er - Pièce n°15 Faux Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P053

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	1er - Pièce n°19 Feutrine - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	Feutrine - Feutrine

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)

PRELEVEMENT : P054
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	1er - Cage d'escalier n°3 Isolation - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P055

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
EPAGE DU BASSIN DU LOING	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING	RDC - Remise Colle faïence - Faïence
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHER Julien	26/08/2025	Colle faïence

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle faïence		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NM-059000-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE : Plans et/ou Croquis

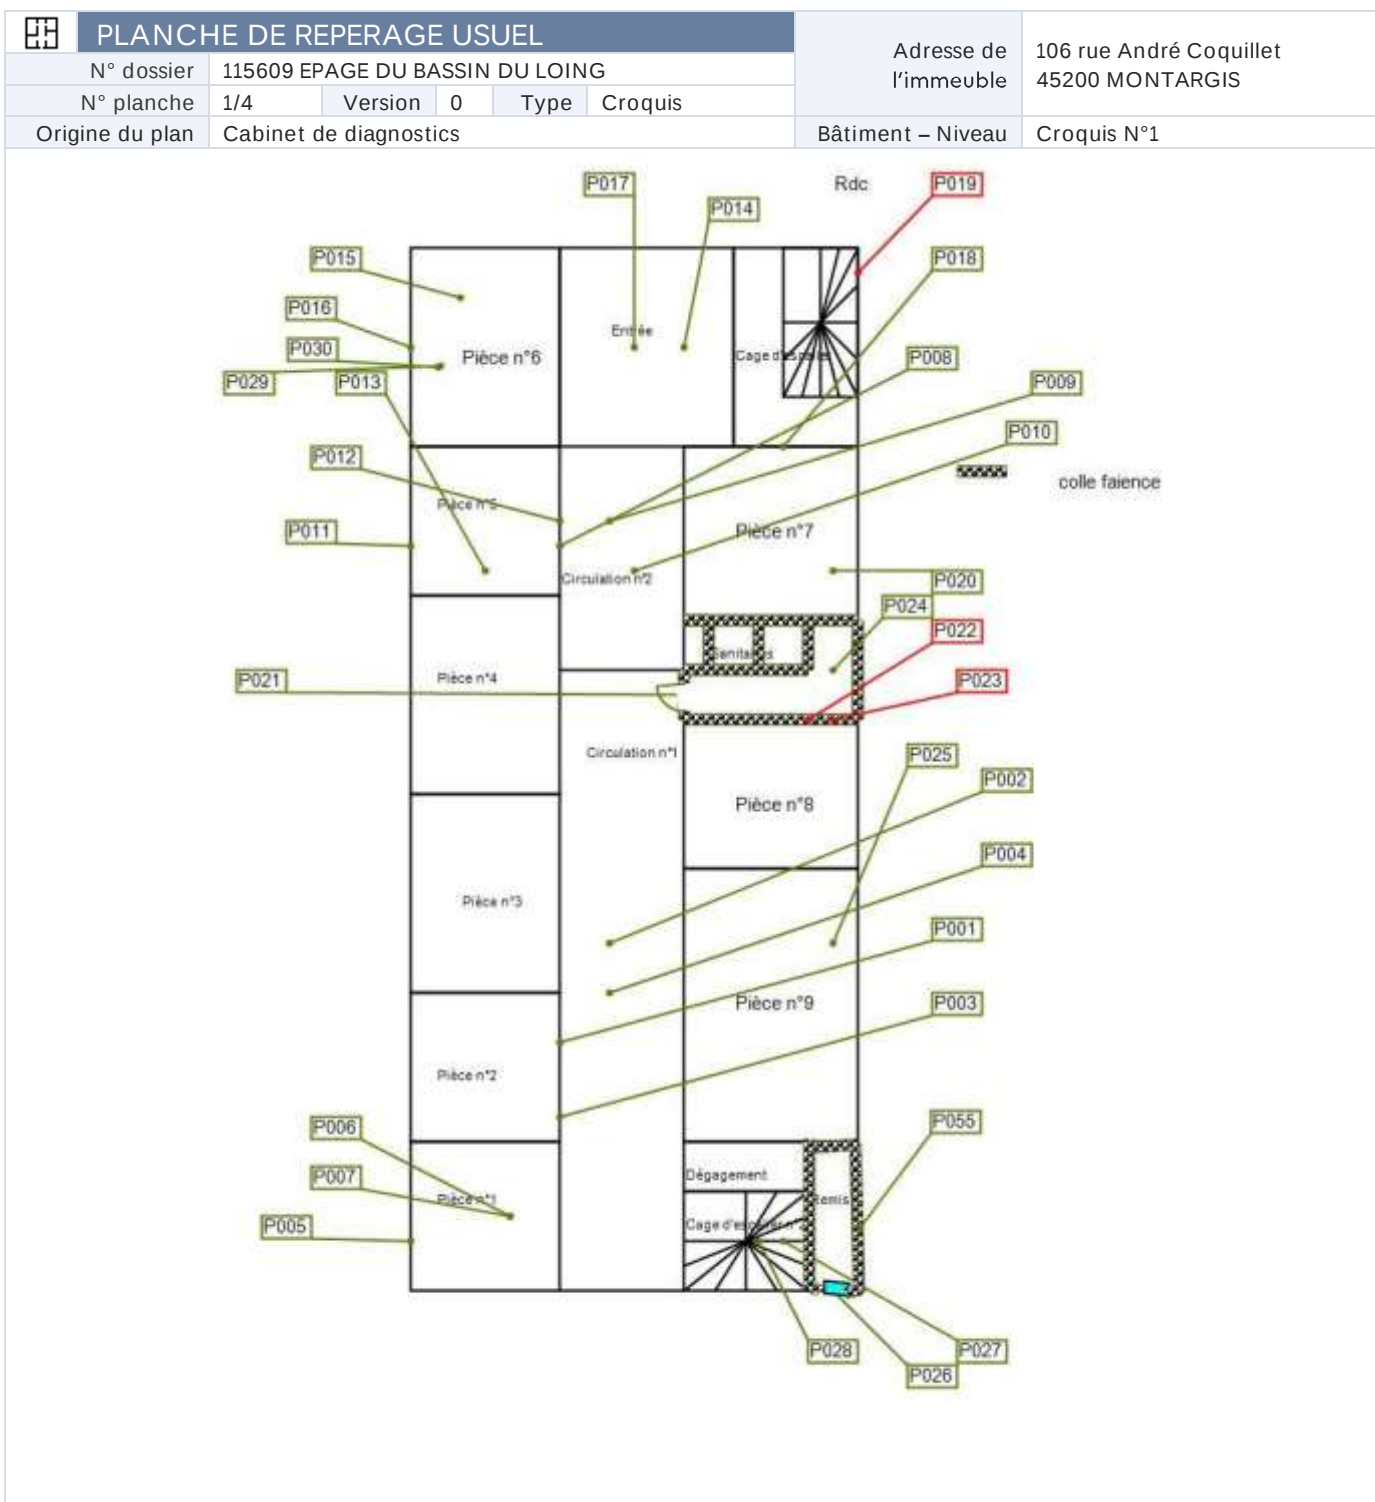


	PLANCHE DE REPERAGE USUEL					Adresse de l'immeuble	106 rue André Coquillet 45200 MONTARGIS	
	N° dossier	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING						
	N° planche	2/4	Version	0	Type	Croquis	Bâtiment – Niveau	Croquis N°2
	Origine du plan	Cabinet de diagnostics						

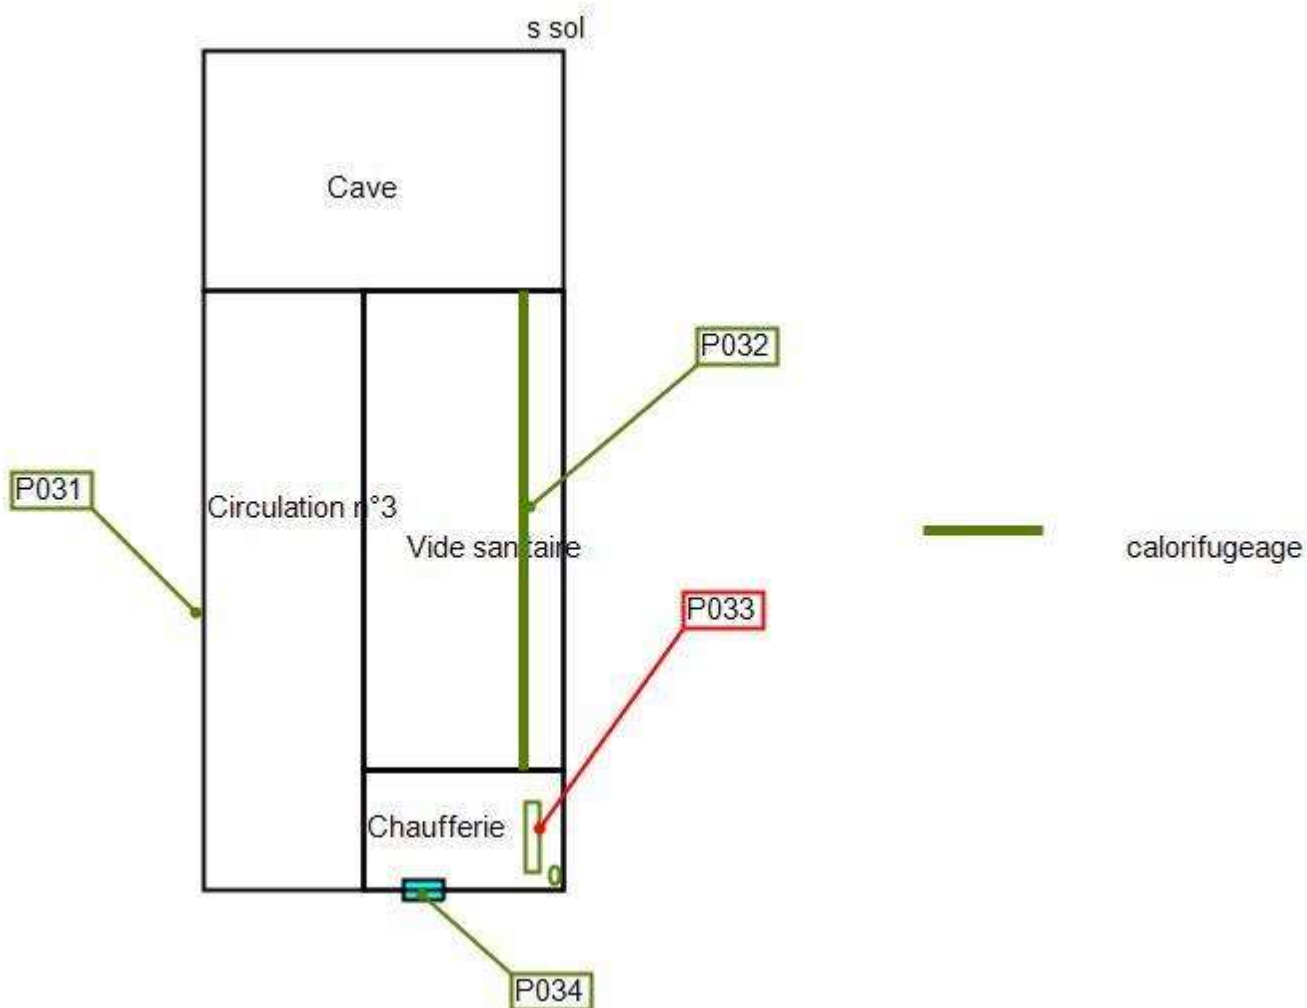


PLANCHE DE REPERAGE USUEL						Adresse de l'immeuble	106 rue André Coquillet 45200 MONTARGIS
N° dossier	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING					Bâtiment – Niveau	Croquis N°3
N° planche	3/4	Version	0	Type	Croquis		
Origine du plan	Cabinet de diagnostics						


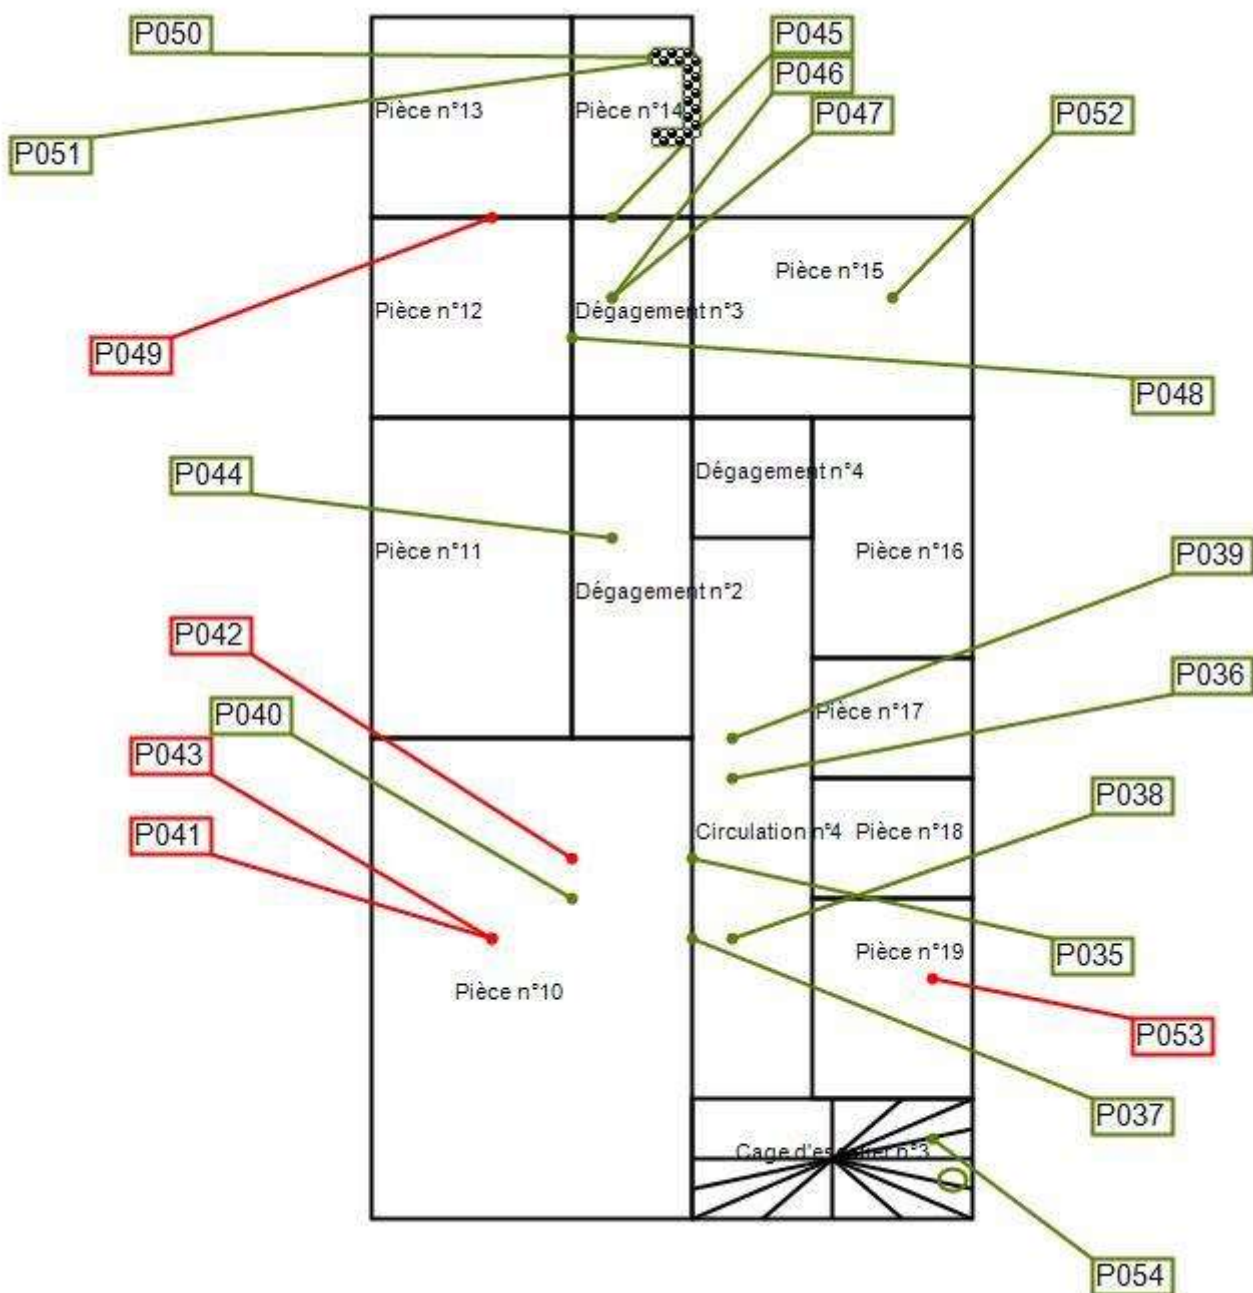


	PLANCHE DE REPERAGE USUEL					Adresse de l'immeuble	106 rue André Coquillet 45200 MONTARGIS
	N° dossier	115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING					
	N° planche	4/4	Version	0	Type	Croquis	
	Origine du plan	Cabinet de diagnostics				Bâtiment – Niveau	Croquis N°4



ANNEXE : Procès verbaux d'analyse

PV_00720250801639458

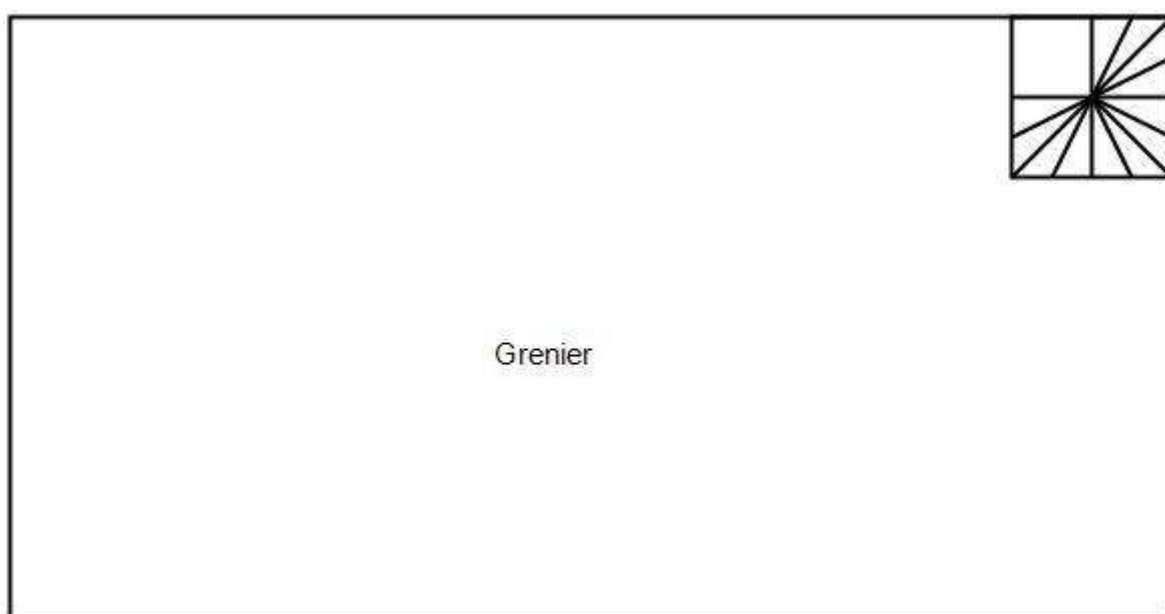

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

EX'IM CENTRE
Madame Bénédicte SURATEAU
808 Rue Bergeresse
45160 OLIVET

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-059000-01 Date d'émission de rapport : 05/09/2025 12:28 Page 1/13
Dossier N° : 25NM032241 Date de réception : 01/09/2025 Date d'analyse : 04/09/2025
Référence dossier Client:
115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING A - 106 rue André Coquillet 45200 MONTARGIS - EPAGE DU BASSIN DU LOING

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P001-RDC - Circulation n°1 - Murs - Enduit mur - Enduit mur	Matériau (orange) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / EA7T *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P002-RDC - Circulation n°1 - Plafond - Enduit plafond - Enduit Plafond	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)	MET / EA7T *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P003-RDC - Circulation n°1 - Plinthes - Colle plinthe - Colle plinthe	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	MET / EA7T *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P004-RDC - Circulation n°1 - Sol - Colle carrelage - Colle carrelage	Matériau (poudreux) (gris)	MET / EA7T *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	P005-RDC - Pièce n°1 - Murs - Enduit mur - Enduit mur					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-059000-01 Date d'émission de rapport : 05/09/2025 12:28 Page 2/13
Dossier N° : 25NM032241 Date de réception : 01/09/2025 Date d'analyse : 04/09/2025
Référence dossier Client:
115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING A - 106 rue André Coquillet 45200 MONTARGIS - EPAGE DU BASSIN DU LOING

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige)	MET / EA7T	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	P006-RDC - Pièce n°1 - Plafond - Enduit plafond - Enduit Plafond	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)	MET / EA7T	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	P007-RDC - Pièce n°1 - Plafond - Faux Plafond -	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau (beige)	MET / EA7T	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	P008-RDC - Circulation n°2 - Murs - Enduit mur - Enduit mur	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (jaune)	MET / EA7T	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009 (1)	P009-RDC - Circulation n°2 - Plafond - Enduit plafond - Enduit Plafond	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / EA7T	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-059000-01 Date d'émission de rapport : 05/09/2025 12:28 Page3/13
Dossier N° : 25NM032241 Date de réception : 01/09/2025 Date d'analyse : 04/09/2025
Référence dossier Client:
115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING A - 106 rue André Coquillet 45200 MONTARGIS - EPAGE DU BASSIN DU LOING

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / LJL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
010	P010-RDC - Circulation n°2 - Sol - Colle sol -	Matériau de type colle (jaune) (fibreux)	MET * / EA7T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	P011-RDC - Pièce n°5 - Murs - Enduit mur - Enduit mur	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)	MET * / EA7T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	P012-RDC - Pièce n°5 - Placo - Joint placo - Joint placo	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / EA7T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / LJL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)	MOLP * / LJL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-059000-01 Date d'émission de rapport : 05/09/2025 12:28 Page4/13
Dossier N° : 25NM032241 Date de réception : 01/09/2025 Date d'analyse : 04/09/2025
Référence dossier Client:
115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING A - 106 rue André Coquillet 45200 MONTARGIS - EPAGE DU BASSIN DU LOING

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013 (1)	P013-RDC - Pièce n°5 - Plafond - Enduit plafond - Enduit Plafond	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / EA7T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	P014-RDC - Entrée - Sol - Colle carrelage - Colle carrelage	Matériau (poudreux) (beige)	MET / EA7T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	P015-RDC - Pièce n°6 - Sol - Colle carrelage - Colle carrelage	Matériau (poudreux) (orange)	MET / EA7T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	P016-RDC - Pièce n°6 - Plinthes - Colle plinthe - Colle plinthe	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / EA7T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	P017-RDC - Entrée - Plafond - Faux Plafond -	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / EA7T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-059000-01 Date d'émission de rapport : 05/09/2025 12:28 Page5/13
Dossier N° : 25NM032241 Date de réception : 01/09/2025 Date d'analyse : 04/09/2025
Référence dossier Client:
115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING A - 106 rue André Coquillet 45200 MONTARGIS - EPAGE DU BASSIN DU LOING

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	P018-RDC - Cage d'escalier n°1 - Faïence - Colle faïence - Colle faïence	Matériau (gris) (pulvérulent) ; matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / EA7T *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	P019-RDC - Cage d'escalier n°1 - Plinthes - Colle plinthe - Colle plinthe	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / EA7T *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
020	P020-RDC - Pièce n°7 - Plafond - Faux Plafond -	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau (blanc)	MET / EA7T *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	P021-RDC - Sanitaires - Fenêtre - Mastic vitrier -	Matériau (noir) (pulvérulent) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / EA7T *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	P022-RDC - Sanitaires - Faïence - Colle faïence - Colle faïence	Matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces	MET / EA7T *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-059000-01 Date d'émission de rapport : 05/09/2025 12:28 Page6/13
Dossier N° : 25NM032241 Date de réception : 01/09/2025 Date d'analyse : 04/09/2025
Référence dossier Client:
115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING A - 106 rue André Coquillet 45200 MONTARGIS - EPAGE DU BASSIN DU LOING

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023	P023-RDC - Sanitaires - Plinthes - Colle plinthe - Colle plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / EA7T *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
024	P024-RDC - Sanitaires - Sol - Colle carrelage - Colle carrelage	Matériau (poudreux) (beige)	MET / EA7T *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	P025-RDC - Pièce n°9 - Plafond - Faux Plafond -	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / EA7T *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	P026-RDC - Remise - Fenêtre - Mastic vitrier -	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (gris) en traces	MET / EA7T *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	P027-RDC - Cage d'escalier n°2 - Plafond - Enduit plafond - Enduit Plafond	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)	MET / EA7T *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	P028-RDC - Cage d'escalier n°2 - Sol - Colle sol -					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-059000-01 Date d'émission de rapport : 05/09/2025 12:28 Page 7/13
Dossier N° : 25NM032241 Date de réception : 01/09/2025 Date d'analyse : 04/09/2025
Référence dossier Client:
115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING A - 106 rue André Coquillet 45200 MONTARGIS - EPAGE DU BASSIN DU LOING

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (rouge) ; matériau de type colle (marron)	MET / EA7T *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029	P029-RDC - Pièce n°6 - Sol - Colle sol -	Matériau de type colle (transparent) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau de type colle (beige) ; matériau (cimenteux) (gris) ; matériau (noir) (pulvérulent)	MET / EA7T *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030	P030-RDC - Pièce n°6 - Sol - Ragréage - Ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (vert) ; matériau de type colle (beige)	MET / EA7T *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	P031-SS - Circulation n°3 - Murs - Enduit mur - Enduit mur	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige)	MET / EA7T *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032	P032-SS - Vide sanitaire - Toutes zones - Calorifugeage -	Matériau fibreux de type isolant (orange)	MOLP / LJL4 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-059000-01 Date d'émission de rapport : 05/09/2025 12:28 Page 8/13
Dossier N° : 25NM032241 Date de réception : 01/09/2025 Date d'analyse : 04/09/2025
Référence dossier Client:
115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING A - 106 rue André Coquillet 45200 MONTARGIS - EPAGE DU BASSIN DU LOING

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033 (2)	P033-SS - Chaufferie - Plafond - Conduit horizontal n°1 -	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / LJL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
034	P034-SS - Chaufferie - Fenêtre - Mastic vitrier -	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / EA7T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035	P035-1er - Circulation n°4 - Murs - Enduit mur - Enduit mur	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige)(i)	MET * / EA7T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / EA7T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036	P036-1er - Circulation n°4 - Plafond - Enduit plafond - Enduit Plafond	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / EA7T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
037	P037-1er - Circulation n°4 - Plinthes - Colle plinthe - Colle plinthe	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	MET * / D7RT	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-059000-01 Date d'émission de rapport : 05/09/2025 12:28 Page9/13
Dossier N° : 25NM032241 Date de réception : 01/09/2025 Date d'analyse : 04/09/2025
Référence dossier Client:
115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING A - 106 rue André Coquillet 45200 MONTARGIS - EPAGE DU BASSIN DU LOING

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038 (1)	P038-1er - Circulation n°4 - Sol - Colle carrelage - Colle carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (fibres) (gris)	MET / D7RT	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
039	P039-1er - Circulation n°4 - Plafond - Faux Plafond -	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau (blanc) en traces	MET / D7RT	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
040	P040-1er - Pièce n°10 - Plafond - Faux Plafond -	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / EA7T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
041 (3)	P041-1er - Pièce n°10 - Sol - Dalles de sol - Dalle de sol	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (rouge) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP / LJL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
042 (3)	P042-1er - Pièce n°10 - Sol - Colle sol -	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (rouge) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP / LJL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-059000-01 Date d'émission de rapport : 05/09/2025 12:28 Page10/13
Dossier N° : 25NM032241 Date de réception : 01/09/2025 Date d'analyse : 04/09/2025
Référence dossier Client:
115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING A - 106 rue André Coquillet 45200 MONTARGIS - EPAGE DU BASSIN DU LOING

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043 (3)	P043-1er - Pièce n°10 - Sol - Ragréege - Ragréege	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (blanc)	MOLP * / LJL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
044	P044-1er - Dégagement n°2 - Sol - Ragréege - Ragréege	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréege (gris) (rose) ; matériau (noir) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige)	MET * / EA7T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
045	P045-1er - Dégagement n°3 - Murs - Enduit mur - Enduit mur	Matériau (gris) + (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / EA7T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
046	P046-1er - Dégagement n°3 - Plafond - Enduit plafond - Enduit Plafond	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)	MET * / EA7T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
047	P047-1er - Dégagement n°3 - Plafond - Faux Plafond -	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau (blanc) en traces	MET * / EA7T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
048	P048-1er - Dégagement n°3 - Fenêtre - Mastic vitrier -					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-059000-01 Date d'émission de rapport : 05/09/2025 12:28 Page11/13
Dossier N° : 25NM032241 Date de réception : 01/09/2025 Date d'analyse : 04/09/2025
Référence dossier Client:
115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING A - 106 rue André Coquillet 45200 MONTARGIS - EPAGE DU BASSIN DU LOING

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (vert) en traces	MET / EA7T *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
049 (4)	P049-1er - Pièce n°12 - Mur D - Plaque cheminee -	Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de type plaque (fibreuse) (gris)	MOLP / LJL4 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
050	P050-1er - Pièce n°14 - Sol - Colle carrelage - Colle carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) en traces	MET / EA7T *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
051	P051-1er - Pièce n°14 - Faïence - Colle faïence - Colle faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau semi-dur (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) en traces	MET / EA7T *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
052	P052-1er - Pièce n°15 - Plafond - Faux Plafond -	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / EA7T *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
053	P053-1er - Pièce n°19 - Sol - Feutrine -	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MOLP / W7AJ *	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-059000-01 Date d'émission de rapport : 05/09/2025 12:28 Page12/13
Dossier N° : 25NM032241 Date de réception : 01/09/2025 Date d'analyse : 04/09/2025
Référence dossier Client:
115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING A - 106 rue André Coquillet 45200 MONTARGIS - EPAGE DU BASSIN DU LOING

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
054	P054-1er - Cage d'escalier n°3 - Plafond - Isolation -	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MET / EA7T	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055	P055-RDC - Remise - Faïence - Colle faïence - Colle faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	MET / EA7T	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

- (1) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (2) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « fibres ciment gris ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (3) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « colle noire bitumineuse ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (4) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « plaque fibreuse grise ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Observation(s) couche(s)

- (i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations reportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-059000-01 Date d'émission de rapport : 05/09/2025 12:28 Page 13/13
Dossier N° : 25NM032241 Date de réception : 01/09/2025 Date d'analyse : 04/09/2025

Référence dossier Client:

115609 EPAGE DU BASSIN DU LOING A - 106 rue André Coquillet 45200 MONTARGIS - EPAGE DU BASSIN DU LOING

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le commanditaire. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Dorine Denys
Technicien(ne) Analyste Microscopie
EUROFINS CEBAT

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE

Tél : +33388916531 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



ANNEXE : Certificat de compétence



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI4837 Version 008

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur CHER Julien

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 19/04/2022 - Date d'expiration : 18/04/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 19/04/2022 - Date d'expiration : 18/04/2029
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 17/07/2023 - Date d'expiration : 16/07/2030
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 14/05/2023 - Date d'expiration : 13/05/2030
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 11/05/2023 - Date d'expiration : 10/05/2030
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 21/06/2023 - Date d'expiration : 20/06/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse : <https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 01/09/2024.

Etienne Lamy

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
(2) Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-0522
PORTÉE
CERTIFICATION
DE PERSONNES
WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev19

ANNEXE : Attestation d'assurance



Adhésion
N° A056

ATTESTATION

D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n° : 10583929904

Responsabilité civile Professionnelle
Diagnostic technique immobilier

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cédex, attestons que la :

EX'IM CENTRE
808 RUE BERGERESSE
45160 OLIVET

A adhéré par l'intermédiaire de LSN Assurances, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17, au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n°10583929904A056.

Garantissant les conséquences pécuniaires de la **Responsabilité Civile Professionnelle** de la société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées ci-après, *sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément au sens contractuel.*

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à :

1 000 000 € PAR SINISTRE ET 2 000 000 € PAR ANNEE D'ASSURANCE.

LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2025 AU 31/12/2025 INCLUS SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait à NANTERRE le 12 décembre 2024
Pour servir et valoir ce que de droit.
POUR L'ASSUREUR :
LSN, par délégation de signature :

LSN Assurances
39 rue Mstislav Rostropovitch
CS 40020 - 75017 PARIS
RCS Paris 306 123 065 - N°ORIAS 07 000 473

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1 / 3



Police N° 10583929904A056

Activités assurées

Activités principales : diagnostics techniques immobilier soumis à certification et re certification :

- ☐ **AMIANTE** sans mention
- ☐ **AMIANTE** avec mention (dont contrôle visuel après travaux de désamiantage et repérage amiante avant démolition)
- ☐ **DPE** avec ou sans mention
- ☐ **ELECTRICITE**
- ☐ **GAZ**
- ☐ **PLOMB** (CREP, DRIP, recherche du Plomb avant travaux, Diagnostic de mesures surfaciques des poussières de plomb) avec ou sans mention
- ☐ **TERMITE**

Activités secondaires : autres diagnostics et missions d'expertises :

- ☐ ERNMT (Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques)
- ☐ ESRIS (Etat des Servitudes Risques et d'Information sur les Sols)
- ☐ ERP (Etat des Risques et Pollutions)
- ☐ L'état des risques réglementées pour l'information des acquéreurs et des locataires (ERRIAL)
- ☐ Diagnostic Amiante dans les enrobés et amiante avant travaux (C avec mention ou F pour les certifiés sans mention)
- ☐ Recherche Plomb avant démolition (C avec ou sans mention)
- ☐ Diagnostic Plomb dans l'eau
- ☐ Recherche des métaux lourds
- ☐ Mesurage Loi Carrez et autres mesurages inhérents à la vente ou à la location immobilière
- ☐ Assainissement Collectif et non Collectif
- ☐ Diagnostic des Insectes Xylophages et champignons lignivores (C termites et F Termites ou F Insectes Xylophages et champignons lignivores pour les non certifiés Termites)
- ☐ Diagnostic Mérieux (F) car pas pris en compte dans la certification Termites
- ☐ Diagnostic technique global « sous réserve que l'Assuré personne physique ou morale répond aux conditions de l'article D 731-1 du Code de la Construction et de l'Habitat »
- ☐ Diagnostic accessibilité aux Handicapés
- ☐ Plan Pluriannuel de Travaux (PPT) « sous réserve que l'Assuré personne physique ou morale répond bien aux conditions de l'article 1 du décret n° 2022-663 du 25 avril 2022 »
- ☐ Diagnostic Eco Prêt
- ☐ Diagnostic Pollution des sols
- ☐ Diagnostic Radon
- ☐ Mesures d'empoussièrement par prélèvement d'échantillon d'air (A+F en parcours de formation interne et externe) soit :
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis (LAB REF 26 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air intérieur,
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante au poste de travail (LAB REF 28 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air des lieux de travail,
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante en "hors programme environnement" (HP env, partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air ambiant.
- ☐ Missions d'Infiltrométrie, Thermographie

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2 / 3



Police N° 10583929904A056

- ☐ Missions de contrôle des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l'air des lieux de travail, hors amiante, consistant à calculer la Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (VLEP). Cette activité s'inscrit dans le cadre du référentiel LAB REF27 sous réserve de l'accréditation COFFRAC.
- Cette activité est couverte sous réserve de l'absence de renonciation à recours contre le laboratoire d'analyse.**
- ☐ Mission de coordination SPS
- ☐ RT 2005 et RT 2012 (C DPE avec mention ou F pour les non certifiés DPE avec mention)
- ☐ Audit énergétique pour les Maisons individuelles ou les bâtiments monopropriété (AC)
- ☐ Audit énergétique pour copropriété (F)
- ☐ Etat des lieux locatifs ou dans le cadre de la contraction d'un prêt immobilier
- ☐ Etat des lieux relatifs à la conformité aux normes d'habitabilité
- ☐ Activité de vente et/ou installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) **sans travaux d'électricité et sans maintenance**
- ☐ Etat de l'installation intérieure de l'électricité dans les établissements mettant en œuvre des courants électriques
- ☐ Audit sécurité piscine
- ☐ Evaluation immobilière
- ☐ Evaluation des risques pour la sécurité des travailleurs
- ☐ Diagnostic légionnelle
- ☐ Diagnostic incendie
- ☐ Diagnostic électricité dans le cadre du Télétravail
- ☐ Elaboration de plans et croquis en phase APS, **à l'exclusion de toute activité de conception**
- ☐ Etablissement d'états descriptifs de division (calcul de millièmes de copropriété)
- ☐ Diagnostic de décence du logement
- ☐ Expertise judiciaire et para judiciaire
- ☐ Expertise extra juridictionnelle
- ☐ Contrôle des combles
- ☐ Etat des lieux des biens neufs
- ☐ Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments (certification Amiante avec mention + attestation de formation Diagnostic des déchets PEMD)
- ☐ Prise de photos en vue de l'élaboration de visites vidéo en 360, **à l'exclusion de prises de vue au moyen de drones**
- ☐ Délivrance de certificats de luminosité par utilisation de l'application SOLEN
- ☐ DPE pour l'obtention d'un Prêt à Taux Zéro
- ☐ Repérage Amiante dans le Ferroviaire
- ☐ Repérage Amiante dans le Maritime
- ☐ Document d'information du Plan d'Exposition au Bruit des Aéroports dit PEB
- ☐ Vérification des installations électriques au sein des Etablissements recevant des Travailleurs (ERT), des ERP et des IGH (AC personne morale + F diagnostiqueur)
- ☐ Bilan aéraulique prévisionnel et vérification sur chantier (F sous-section 4 Amiante + F aéraulique de chantier)
- ☐ Le carnet d'information du logement (CIL)
- ☐ Etat des nuisances sonores aériennes (ENSA)

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

3 / 3

Amiante